

REFERENCE

仕様書番号 Spec No.	OP06808
-------------------	---------

年 月 日

殿

光ファイバ送信器

Fiber-optic for digital audio interface




GP1FSV51TK0F 仕様書 Specification

シャープ株式会社

電子部品事業本部

オプトアナログデバイス事業部

第 3 技 術 部

部 長	副参事	主 事	担 当
			

品名 光ファイバ送信器
Product name: Fiber-optic for digital audio interface

形名
Model No. : GP1FSV51TK0F

○本仕様書は弊社の著作権等に係る内容も含まれていますので、取り扱いには充分ご注意頂くと共に、本仕様書の内容を弊社に無断で複製しないようお願い申し上げます。

These specification sheets include materials protected under copyright of Sharp Corporation ("Sharp").
Please do not reproduce or cause anyone to reproduce them without Sharp's consent.

○本製品のご使用に際しては本仕様書記載の絶対最大定格や使用上の注意事項及び以下の注意点を遵守願います。
なお、本仕様書記載の絶対最大定格や使用上の注意事項等を逸脱した本製品の使用、あるいは、以下の注意点を逸脱した本製品の使用に関する損害に関して、弊社はその責を負いません。

When using this product, please observe the absolute maximum ratings and instructions for use outlined in these specification sheets, as well as the precautions mentioned below. Sharp assumes no responsibility for any damage resulting from use of the product which does not comply with the absolute maximum ratings and the instructions included in these specification sheets, and the precautions mentioned below.

(注意点) (Precautions)

①本製品は原則として下記の用途に使用する目的で製造された製品です。

This product is designed for use in the following application areas ;

・OA機器 OA equipment	・AV機器 Audio Visual equipment	・家電製品 Home appliances
・通信機器[端末] Telecommunication equipment (Terminal)		・計測機器 Measuring equipment
・工作機器 Tooling machines	・電算機 Computers	・遊技機 Amusement equipment

なお、上記の用途であっても②または③に記載の機器に該当する場合は、それぞれ該当する注意点を遵守願います。
If the use of the product in the above application areas is for equipment listed in paragraphs ② or ③, Please be sure to observe the precautions given in those respective paragraphs.

②機能・精度等において高い信頼性・安全性が必要とされる下記の用途に本製品を使用される場合は、これらの機器の信頼性および安全性維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じる等、システム・機器全体の安全設計にご配慮頂いた上で本製品をご使用ください。

Appropriate measures, such as fail-safe design and redundant design considering the safety design of the overall system and equipment, should be taken to ensure reliability and safety when this product is used for equipment which demands high reliability and safety in function and precision, such as;

・運送機器(航空機、列車、自動車等)の制御と各種安全性にかかわるユニット Transportation control and safety equipment (aircraft, train, automobile etc.)	
・交通信号機 Traffic signals	・ガス漏れ検知遮断器 Gas leakage sensor breakers
・防災防犯装置 Rescue and security equipment	・各種安全装置 Other safety equipment

③機能・精度等において極めて高い信頼性・安全性が必要とされる以下の用途にはご使用にならないで下さい。

Please do not use this product for equipment which require extremely high reliability and safety in function and precision, such as;

・宇宙機器 Space equipment	・通信機器[幹線] Telecommunication equipment(for trunk lines)
・原子力制御機器 Nuclear power control equipment	
・医療機器(人命に拘わるもの) Medical equipment	

④上記の①,②,③のいずれかに該当するか疑義のある場合は弊社販売窓口までご確認願います。

Please contact and consult with a Sharp sales representative if there are any questions regarding interpretation of the above three paragraphs.

○本製品につきご不明な点がありましたら事前に弊社販売窓口までご連絡頂きますようお願い致します。





Please contact and consult with a Sharp sales representative for any questions about this product.

1. 適用範囲 Application
本仕様書は、デジタル・オーディオ・インターフェイス用シャッター付き光ファイバデータリンク送信ユニット GP1FSV51TK0F の外形及び特性について適用する。
This specification applies to the outline and characteristics of the fiber-optic transmitter unit with shutter GP1FSV51TK0F for digital audio interface.
2. 外形 Outline
別図 CY13583i02a による。
Refer to the attached drawing No. CY13583i02a.
3. 定格および特性 Ratings and characteristics
別紙による。
Refer to the attached sheet, Page 4 to 7.
4. 信頼性 Reliability
別紙による。
Refer to the attached sheet, Page 8.
5. 出荷検査 Outgoing inspection
別紙による。
Refer to the attached sheet, Page 9.
6. 補足事項 Supplements
 6. 1 包装仕様 Packing specification
別紙による。
Refer to the attached sheet, Page 12.
 6. 2 標準受信器はシャープ GP1FMV51RK0F または同等の性能を有するもの、および、標準光ファイバケーブルはシャープ GP1C331 (APF, 1m)、または、同等の性能を有するものを使用する。
To evaluate the characteristics, the Sharp GP1FAV31RK0F or its equivalent receiver shall be used as the standard receiver and the Sharp GP1C331 (APF, 1m) or its equivalent fiber optic cable shall be used as the standard fiber optic cable.
 6. 3 本製品は、耐電磁波／耐重荷電粒子線に対する設計はされていません。
This product is not designed to protect against electromagnetic waves or heavily charged electric particles.
 6. 4 オゾン層破壊化学物質の有無
Ozone-damaging chemicals status.
①本製品には下記化学物質を含有しておりません。
②本製品には製造工程において下記化学物質を使用しておりません。
This product shall not contain the following materials. Also, the following materials shall not be used in the production process for this product.
規制対象物質: CFC_s・ハロン・四塩化炭素・1-1-1トリクロロエタン(メチルクロロホルム)
Materials for ODS: CFC_s, Halon, Carbon tetrachloride, 1,1,1-Trichloroethane (Methylchloroform)
 6. 5 製品質量: 2.5g(参考値)
Product mass: Approx. 2.5g
 6. 6 原産国: 中国
Country of origin : china
7. 使用上の注意事項 Notes
別紙による。
Refer to the attached sheet, Page 10,11.

REFERENCE


SHARP

記号 Symbol	名称 Description	材質 Material
A	ホルダー Holder	PBT(色:黒) (Color: Black)
B	シャッター Shutter	PBT(色:黒) (Color: Black)
C	固定足 Fixing pin	PBT(色:黒) (Color: Black)
D	リードピン Lead pin	銅合金 (Sn3Ag0.5Cuディップ) Cu Alloy (Sn3Ag0.5Cu dipping)
E	固定端子 Fixing pin	SPCC(鉛フリーメッキ) (Lead free plating)

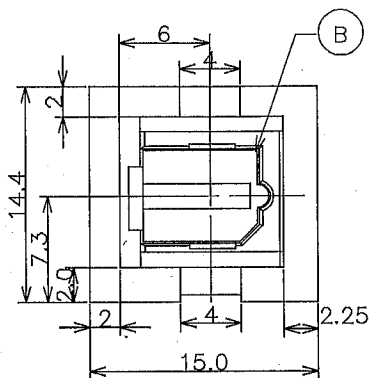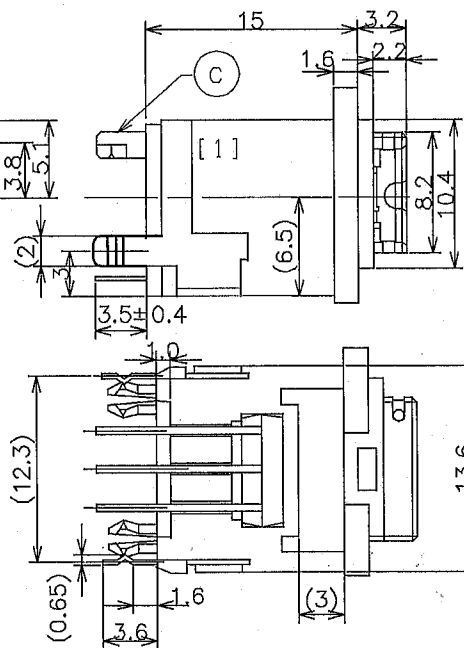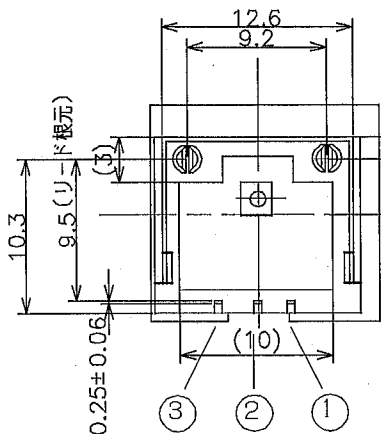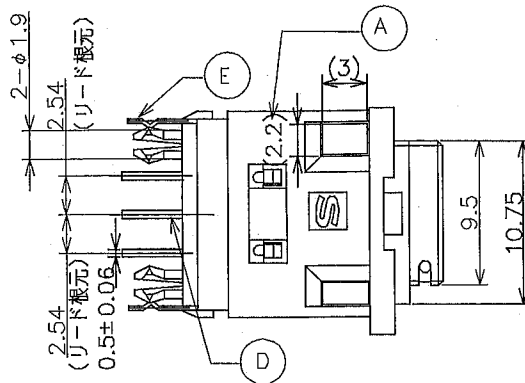


基板取り付け穴参考図(はんだ面)
指示なき寸法公差±0.1

Example of mounting drawing from solder side
Unspecified tolerance ±0.1

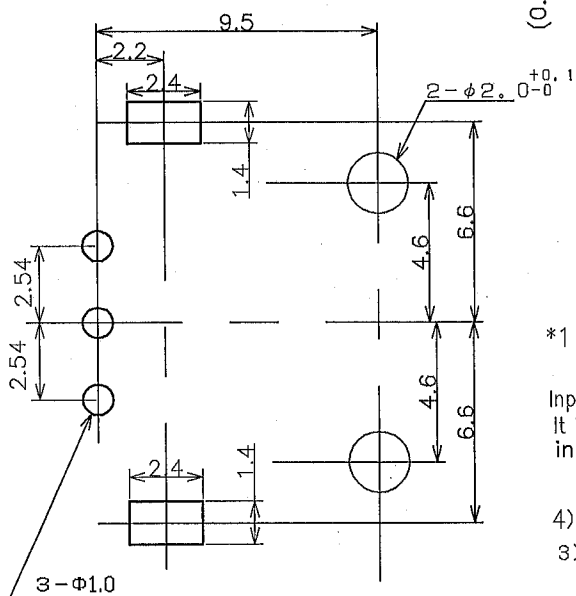

Internal equivalent circuit

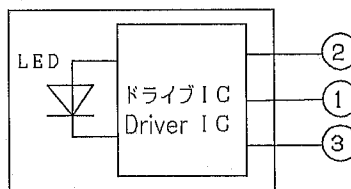

端子配置
Pin arrangement

- ① $V_{in} \times 1$
- ② VCC
- ③ GND


*1 V_{in} 端子の入力条件は、TTL及びCMOS等のICに適合する様設計されています。
 V_{in} 端子への入力、TTL及びハイスピードCMOS等の出力を使用される事を推奨致します。
Input conditions of V_{in} terminal are designed to conform to TTL and CMOS.
It is recommended that the output of TTL and high speed CMOS be used in the input

- 4) ()は参考値とする。
- 3) ピン配置、ビス取り付け位置、パネル開口部以外の外形形状について変更する可能性があります。

It is possible to change outline without the layout of fixing pin, terminal pin, connector coupling portion and screw fixing portion.

- 2) 指示なき寸法公差は±0.3とする。
Unspecified tolerance shall be ±0.3.

1) コネクタ挿入部は、EIAJ RC-5720B角形コネクタに準ずる。
The connector joint area complies with the square connector EIAJ RC-5720B.

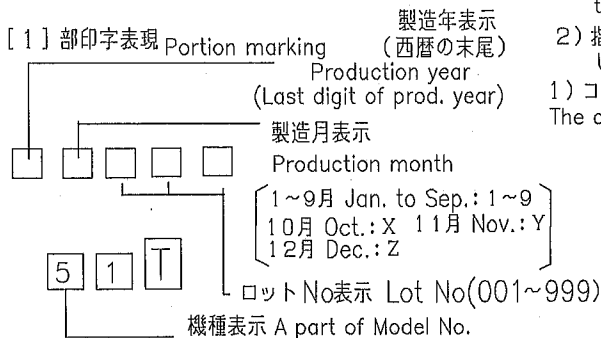

尺度 SCALE	名称 NAME	GP1FSV51TK0F	
2/1	外形図	Outline Dimensions	
単位 UNIT	図番 DRAWING No.	CY13583i02a	
1 = 1/1 mm			

3. 定格および特性 Ratings and Characteristics

3.1 絶対最大定格 Absolute maximum ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	定格値 Rating	単位 Unit	備考 Remark
電源電圧 Supply voltage	Vcc	-0.5 ~ 7.0	V	
入力電圧 Input voltage	Vin	-0.5 ~ Vcc+0.5	V	
動作温度 Operating temperature	Topr	-20 ~ 70	°C	
保存温度 Storage temperature	Tstg	-30 ~ 80	°C	
はんだ温度 Soldering temperature (※1)	Tsol	260	°C	6s 以下/回を2回まで。 6s or less/time up to 2 times
		380	°C	4s 以下/回を1回まで。各端子手半田(※2) 4s or less/time up to 1 time. Soldering by hand at each terminal. (※2)

(※1) はんだ付け領域個所は、リード端子根元から 1.6mm 以上離れた部分。

Solder at a position more than 1.6mm away from the base of the lead terminal.

リフロー不可。Reflow is not available.

(※2) こて先を直接リード端子に当てないこと。

Do not contact top of soldering iron to lead terminal directly.

3.2 推奨動作条件 Recommended operating conditions

項目 Parameter	記号 Symbol	MIN	TYP	MAX	単位 Unit	備考 Remark
動作電源電圧 Supply voltage	Vcc	4.75	5.0	5.25	V	
動作伝送速度 Operating transfer rate	T	—	—	13.2	Mb/s	NRZ 信号, duty50% NRZ signal, duty 50%


3.3 電気的光学的特性 Electro-optical characteristics

(Vcc=5.0V, Ta=25°C)

No.	項目 Parameter	記号 Symbol	測定条件 Conditions	最小 MIN.	標準 TYP.	最大 MAX.	単位 Unit
1	ピーク発光波長 Peak emission wavelength	λ_p		630	660	690	nm
2	ファイバ結合光出力 Output optical power couple into fiber	Pc	測定方法 3.4.1 項参照 Measuring method Refer to 3.4.1	-21	-18	-15	dBm
3	消費電流 Supply current	Icc	測定方法 3.4.2 項参照 Measuring method Refer to 3.4.2	—	8	13	mA
4	高レベル入力電圧 High level input voltage	ViH		2.0	—	—	V
5	低レベル入力電圧 Low level input voltage	ViL		—	—	0.8	V
6	L→H遅延時間 L→H delay time	tpLH	測定方法 3.4.3 項参照 Measuring method Refer to 3.4.3	—	—	180	ns
7	H→L遅延時間 H→L delay time	tpHL		—	—	180	ns
8	パルス幅ひずみ Pulse width distortion	Δtw		-15	—	+15	ns
9	ジッター Jitter	Δtj		—	1	15	ns

3. 4 測定方法 Measuring method


3. 4. 1 ファイバ結合光出力測定方法 Output optical power couple into fiber method

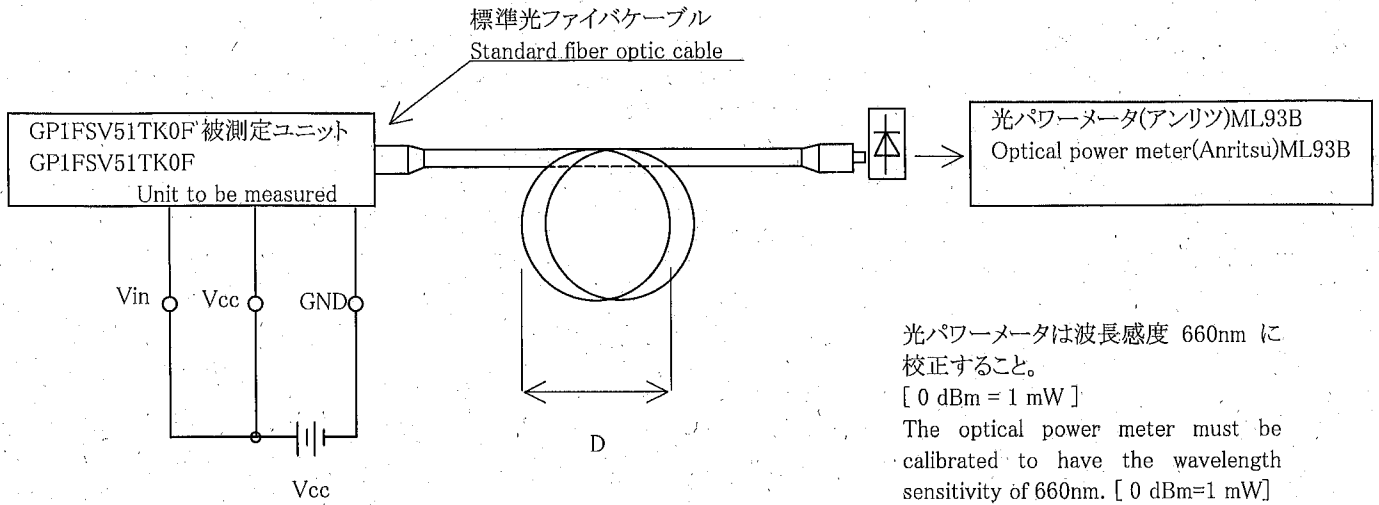

注記 Notes

- (1) $V_{cc} = 5.0\text{ V}$ (動作状態)
 $V_{cc} = 5.0\text{ V}$ (State of operating)
- (2) 標準ファイバケーブルを束ねる場合は直径 $D=10\text{ cm}$ 以上のループ状にすること。
(標準ファイバケーブルは別途定める。)
To bundle up the standard fiber optic cable, make it into a loop with the diameter $D=10\text{ cm}$ or more.
(The standard fiber optic cable will be specified elsewhere.)

3. 4. 2 入力電圧および消費電流測定方法 Input voltage and supply current measuring method

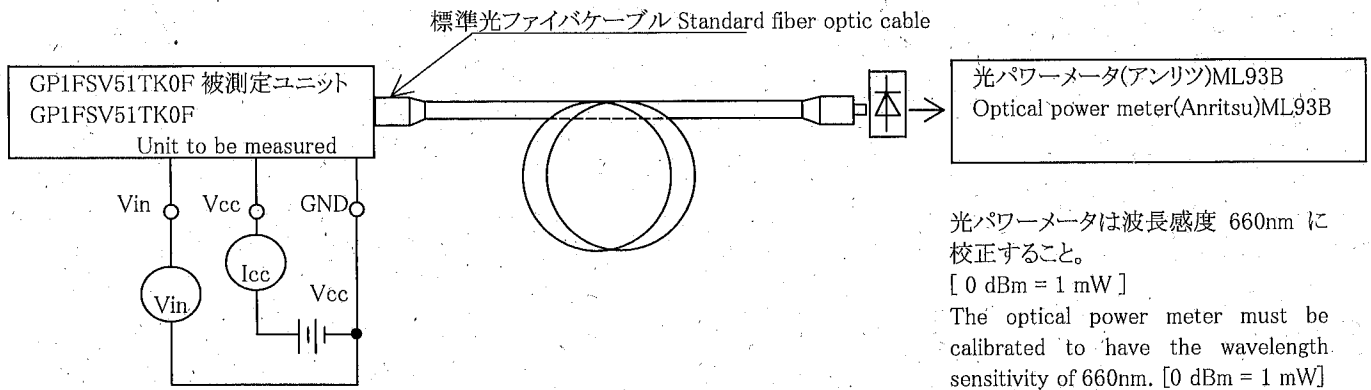


$V_{cc} = 5.0\text{ V}$ (動作状態)
(State)

入力条件及び判定方法 Input conditions and judgment method


$V_{cc} = 5.0\text{ V}$ (動作状態)
(State of operating)

No.	入力条件 Input conditions	判定方法 Judgment method
1	$V_{in} = 2.0\text{ V}$ 以上 $V_{in} = 2.0\text{ V}$ or more	$-21 \leq P_c \leq -15\text{ dBm}$, $I_{cc} = 13\text{ mA}$ 以下 $-21 \leq P_c \leq -15\text{ dBm}$, $I_{cc} = 13\text{ mA}$ or less
2	$V_{in} = 0.8\text{ V}$ 以下 $V_{in} = 0.8\text{ V}$ or less	$P_c \leq -36\text{ dBm}$, $I_{cc} = 13\text{ mA}$ 以下 $P_c \leq -36\text{ dBm}$, $I_{cc} = 13\text{ mA}$ or less

3. 4. 3 パルス応答及びジッター測定方法 Measuring method of pulse response and Jitter

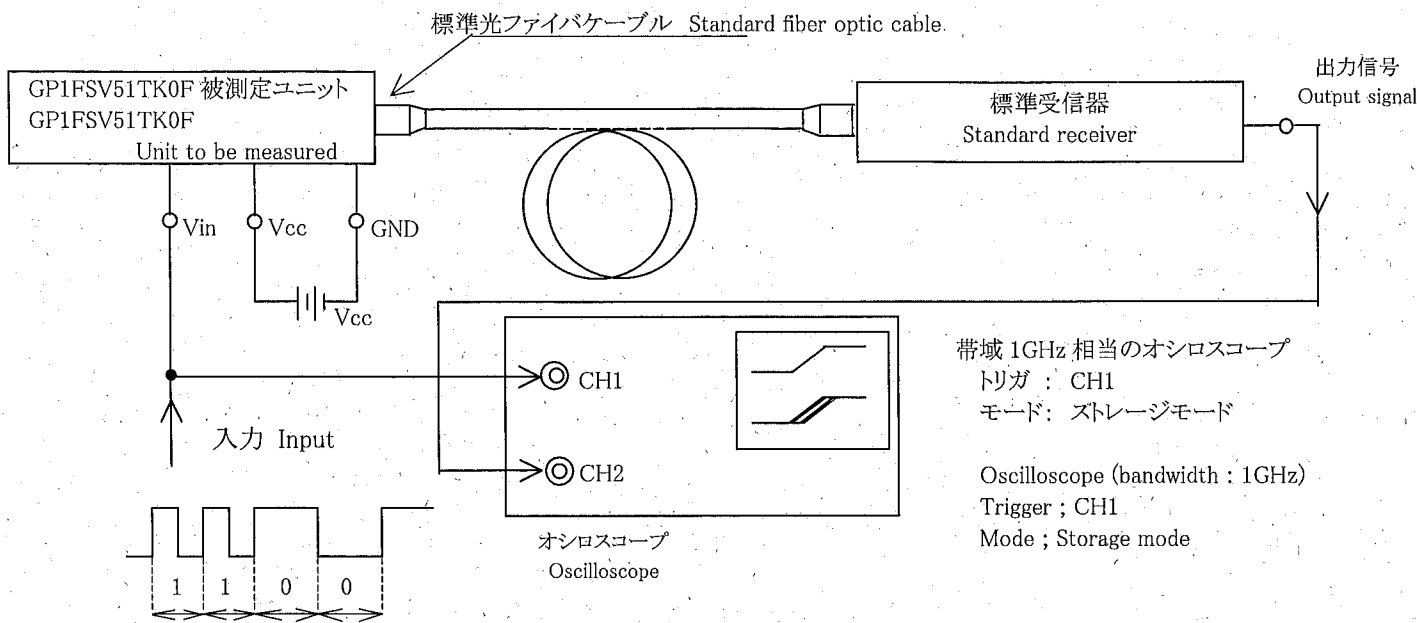

入力信号: Input signal
6.6Mb/s バイフェーズ PRBS 信号
6.6Mb/s biphas PRBS signal

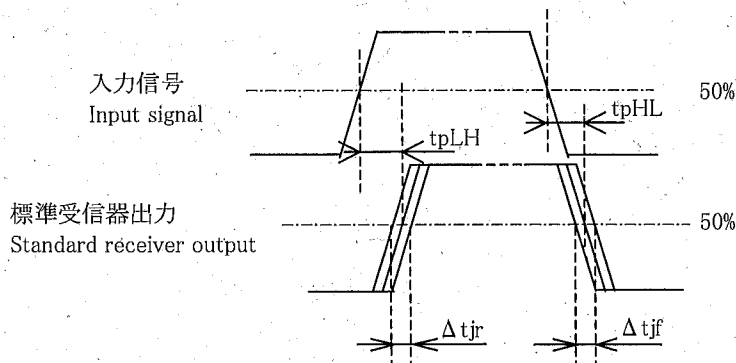

測定項目 Test item

No.	測定項目 Test item	記号 Symbol	測定条件 Measuring Condition
1	L→H パルス遅延時間 L→H pulse delay time	tp_{LH}	上記規定内容に従う。 It is defined by drawing in 6/12 page.
2	H→L パルス遅延時間 H→L pulse delay time	tp_{HL}	上記規定内容に従う。 It is defined by drawing in 6/12 page.
3	パルス幅歪 Pulse width distortion	Δtw	$\Delta tw = tp_{HL} - tp_{LH}$
4	立ち上がりジッター L→H Jitter	Δt_{jr}	トリガーを入力信号の立ち上がりに設定し、出力立ち上がりのジッターを測定する。 Set the trigger on the rise of input signal to measure the jitter of the rise of output.
5	立ち下がりジッター H→L Jitter	Δt_{jf}	トリガーを入力信号の立ち下がりに設定し、出力立ち下がりジッターを測定する。 Set the trigger on the fall of input signal to measure the jitter of the fall of output.

注記 Notes

- (1) 波形書き込み時間は4sとする。ただし、輝度を上げすぎ波形にじみを生じさせないこと。
The wave form write time shall be 4s. But do not allow the wave form to be distorted by increasing the brightness too much.
- (2) $V_{cc}=5.0V$ (動作状態)
 $V_{cc}=5.0V$ (State of operating)
- (3) オシロスコープ用プローブは $1M\Omega$ 以上、 $10pF$ 以下のプローブを使用すること。
The probe for the oscilloscope must be more than $1M\Omega$ and less than $10pF$.

REFERENCE

3.5 機械的特性 Mechanical characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	最小 MIN.	標準 TYP.	最大 MAX.	単位 Unit	条件 Condition
結合力、離脱力 Insertion force, Withdrawal force	—	6	—	40	N	GP1C331 使用時の初期値 Initial value when GP1C331 is used

REFERENCE

4. 信頼性 Reliability

製品の信頼性については、下記内容を満足するものとする。

The reliability of products shall satisfy items listed below.

信頼水準 Confidence level :90%

LTPD

:10 or 20

No.	試験項目 Test Items	試験条件 Test Conditions	故障判定基準 Failure Judgment Criteria	供試数(n) Samples(n) 故障数(C) Defective(C)	
1	高温高湿保存 High temp. and high humidity storage	Ta = 40°C、90%RH、500h	3. 3項 No.2~9 に示す各特性値の故障判定基準を下記に示す。 Failure judgment criteria of each characteristics given in 3.3 No. 2 to 9 must be with the following range.	n = 22, C = 0	
2	高温保存 High temp. storage	Ta = 80°C、500h		n = 22, C = 0	
3	低温保存 Low temp. storage	Ta = -30°C、500h		n = 22, C = 0	
4	温度サイクル Temperature cycling	Ta = -30°C(30min)~+80°C(30min) 20 サイクル 20 cycles test		n = 22, C = 0	
5	高温動作寿命 High temp operation life	Ta = 60°C、Vcc = 5V 通電、500h applying	No. 3 ~ 7, 9 L×0.8 以下 U×1.2 以上 L×0.8 or less U×1.2 or more No. 2 L×1.2 以下 U×0.8 以上 L×1.2 or less U×0.8 or more No. 8 L×1.2 以下 U×1.2 以上 L×1.2 or less U×1.2 or more U: 規格上限値 Upper specification limit L: 規格下限値 Lower specification limit 結合力 ≥40N Insertion force 4N≧ 離脱力 Withdrawal force 40N≦ 離脱力 Withdrawal force	n = 22, C = 0	
6	はんだ耐熱性(※1) Soldering heat	Tsol = 260°C, 6s/2 回 times Tsol = 380°C, 4s/1 回、各端子手半田 time Soldering by hand at each terminal		n = 11, C = 0	
7	端子引っ張り Terminal strength (Tension)	荷重 5N、30 s/各端子 Weight each terminal		n = 11, C = 0	
8	端子折り曲げ Terminal strength (Bending)	荷重 2.5N、0° → 90° → 0° Weight 折り曲げ 1 回 1 times/each terminal		n = 11, C = 0	
9	衝撃 Shock	加速度 1000m/s ² 、パルス幅 6ms Acceleration Pulse width X, Y, Z 各 3 回 X, Y, Z/3 times each		n = 11, C = 0	
10	振動 Vibration	周波数範囲 10~55 Hz/掃引 1min Frequency range Hz/sweep 全振幅 1.5mm、X,Y,Z方向 各 2h Overall amplitude: 1.5mm, X, Y, Z/2h each		n = 11, C = 0	
11	繰り返し動作 Repeated operation	500 回 times (光ファイバケーブル GP1C331 を使用する) (fiber optic cable GP1C331 used)		n = 11, C = 0	
12	シャッター部開閉繰り返し動作 Repeat open/close operation of shutter	1000 回 times (光ファイバケーブル GP1C331 を使用する) (fiber optic cable GP1C331 used)		※2 n = 11, C = 0	
13	はんだ付け性 Solderability	前処理 Pretreatment なし none はんだ温度 Soldering temperature 245°C±3°C (Sn-3Ag-0.5Cu) フラックス Flux: EC19S 浸漬深さ Dipping depth: 3mm 浸漬時間 Dipping time: 5s		浸漬領域の5%以上にはんだが付着しない。 (切断面は除く) 5% or more of the solder dipped areas is not covered with solder (The cutting part is excluded.)	n = 11, C = 0

(※1) こて先は直接リード端子に当てないこと。

Do not contact top of soldering iron to lead terminal directly.

(※2) シャッター部開閉機能に支障無き事。シャッター部の破損無き事。

To be no troubles with shutter open/close function. To be no damage to shutter.

4.1 測定条件 Measuring conditions

上記 1～6 項については試験後、常温常湿中に 2h 放置後、特性を測定する。

In the test 1 to 6 above, to measure the characteristics, leave 2h at normal temperature and humidity after being tested.

5. 出荷検査 Outgoing inspection

5.1 検査ロット Inspection lot

納入ロット毎に検査するものとする。

Inspection shall be carried out per each delivery lot.

5.2 検査項目 Inspection method

抜き取り方法は、ISO2859ナミ水準検査-II、1回抜き取り方式を採用する。

A single sampling plan, normal inspection level II based on ISO2859 shall be adopted.

項目 Parameter	検査内容 Inspection items	AQL(%)
重欠点 Major defect	1	3. 3項 No.2～9 での電気的光学的特性を満足すること。 Satisfies electro-optical characteristics in parameter 3.3 (No2 to 9).
	2	リード端子の断線、ケース端子の破損、及び PWB 挿入に支障となる異物の付着がないこと。 It should have no disconnection of lead terminal and case terminal. It should have no dust and solder that would hinder PCB insertion.
	3	コネクタかん合部に光ファイバケーブル挿入時、支障となる異物の付着がないこと。 Free from foreign matter on the jack junction portion that would hinder plug insertion.
軽欠点 Minor defect	1	ケース及びリード端子の変形(2項の外寸法を満足すること。) Deformation of case and lead terminal (Satisfying outline dimensions of paragraph 2)
	2	刻印(2項の刻印の判読が可能で所定の位置に行われていること。) Stamp (It should be possible to read stamp of paragraph 2. Stamp should be indicated at fixed position.)

7. 注意事項 Notes

- (1) 電源ラインの安定化 Steadiness of power supply line
バイパスコンデンサ (0.1 μ F) を GP1FSV31TK0F ユニットリード端子より 7mm 以内の位置に接続して下さい。
また、近くに 4.7 μ F のコンデンサを電源ラインに接続して下さい。
Connect a by-pass capacitor (0.1 μ F) of one piece per one element close to the GP1FSV31TK0F within 7mm of the unit lead terminal. (And connect a 4.7 μ F capacitor of one piece per one element across the power supply line.)
- (2) はんだ付け条件 Soldering condition
絶対最大定格に記載の条件以内ではんだ付けを実施してください。フローはんだ付けを実施される場合は、御社フロー装置において十分工程条件確認後、実装、特性等、問題無いことをご確認の上ご使用ください。また、リフローによるはんだ付けは行わないで下さい。
はんだごてを使用される場合は実装上問題ないことをご確認の上、端子にストレスを与えないようにはんだ付けを行ってください。(はんだ付け箇所は、リード端子根元から 1.6mm 以上離れた部分とする。)
Solder at the condition within the absolute maximum ratings in this specification sheet. In case of using flow soldering, please make sure of the conditions of process at the flow equipment. Also, do not use reflow soldering. In case of using soldering rod, please confirm that there is no problem under the actual soldering condition damaged device and do not apply force in the lead terminal.
(Solder at a position more than 1.6mm away from the base of the lead terminal.)
- (3) コネクタ嵌合部へのゴミ、ホコリ等の侵入について About getting dirt and dust in the connector coupling portion
コネクタ嵌合部にゴミ、ホコリ等が侵入した場合、シャッター部を開いた状態でブロー等を使用してゴミ、ホコリを取り除いて下さい。また、コネクタ嵌合部に硬い棒状の物を挿入しないで下さい。内部デバイスが傷つき特性が劣化する場合があります。
Dirt and dust in the connector coupling portion, if any, must be blown off by a blower opening with shutter portion.
Do not insert any rigid rod-like object into the connector junction.
The device inside might get damaged and resulting deteriorated characteristics.
- (4) 洗浄について Cleaning
洗浄を実施する場合は、浸漬を伴う洗浄は行わないで下さい。コネクタ嵌合部に溶剤が入り込み特性が劣化する場合があります。なお、やむを得ずフラックスを除去する場合、ハケ洗浄等により下記に示す溶剤のみ使用しフラックス除去を実施して下さい。
溶剤: イソプロピルアルコール、メチルアルコール
Do not immerse when cleaning. The solvent would get into the connector coupling portion resulting deteriorated characteristics.
Should it be necessary to remove the flux, use one of the following solvents only to be applied with a brush.
Solvent: Isopropyl alcohol, Methyl alcohol
- (5) 組み立て工程における接地 Ground during assembling
IC の静電破壊を避けるため組み立て工程における人体、はんだごての接地を行ってください。また、組み立て工程前は出来る限り端子に触れないで下さい。
The human body and the soldering rod must be grounded against the static breakdown of the IC during assembling. Avoid as much as possible touching the IC terminals before assembling.
- (6) 製品の固定 Assembly of the device
板金の端子は必ずプリント基板にはんだ付けして固定して下さい。また、板金は導電性ですので、板金がプリント基板に接触する部分には、配線のためのランド、パターン等を配置しないで下さい。
Please fix this device with soldering the metal sheet in PCB. And do not lay the PCB pattern or land for wiring where the metal sheet contacts the PCB.
- (7) 入力信号 Input signal
本送信器への入力信号は、EIAJ 規格 CP-1201 に準拠したものとして下さい。EIAJ 規格 CP-1201 に準拠していない信号を入力した場合、受信側ユニットに正常に信号を送送できない場合があります。
This transmitter is designed intentionally based upon the signal transmission which is defined by the digital audio interface standard ; CP1201.
When signal out of EIAJ standard CP-1201 is inputted to this transmitter, there are cases that this transmitter can not translate normally signal to receiving unit.
- (8) 基板への固定足形状 Fixing pin
基板への固定足形状が本送信器と異なる弊社製品がありますので、本送信機をご使用の際には、取り付け穴参考十分にご確認の上ご使用下さい。
We have SHARP's products which the shape of fixing pin to PCB is different from this transmitter. So, please use after sufficient confirmation of example of drawing for this transmitter.

REFERENCE

(9) コネクタ嵌合部の変形について Deformation of connector coupling portion

本受信器のコネクタ嵌合部に、コネクタ嵌合部が変形するような無理な力を加えないで下さい。シャッター一部が正常に開閉しなくなる恐れがあります。



Please do not increase the impossible force to the connector coupling portion of this receiver. If the connector coupling portion is deformed by such a force, there is a possibility that the shutter window can not open and close normally.

(10) コネクタ嵌合部へのフラックス浸入について About getting the solvent into connector coupling portion

本送信器のコネクタ嵌合部に、フラックスを浸入させないで下さい。特性の劣化やシャッターが正常に開閉しなくなる恐れがあります。

Please do not get the solvent into connector coupling portion of this transmitter. Because there are cases that the characteristics deteriorate and the shutter window can't open and shut in normally.

6.1 梱包仕様 Packing specification

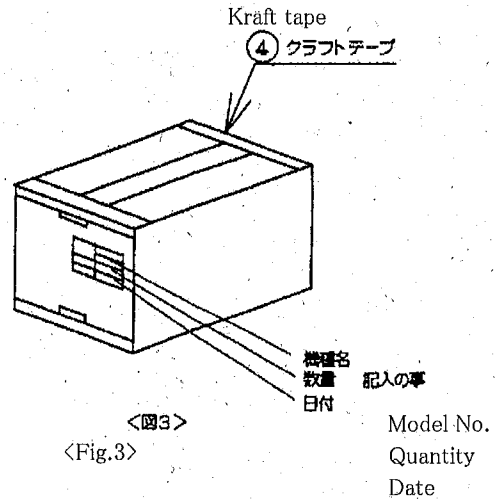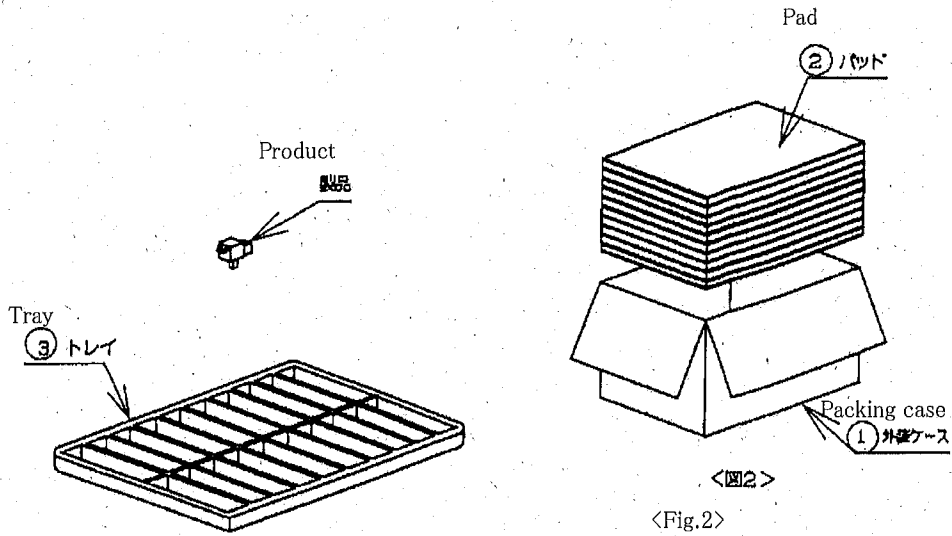

No	部 材 Parts name	材 質 Material
1	外装ケース Packing case	ダンボール Corrugated cardboard (Paper)
2	紙パッド Pad	ダンボール Corrugated cardboard (Paper)
3	トレイ Tray	ポリスチレン PS

包装方法 Packaging method

- (1) 製品 200 個をトレイに収納する。(Fig.1)
Put products of 200pcs in tray. (Fig.1)
- (2) 上記(1)のものを10段重ね、外装ケースに収納する。なお、ケースの底と周囲にパッドと台紙を 1 枚ずつ入れるものとする。(Fig.2)
Put them 10-tray into a packing box. A pad shall be on the bottom side and around tray.(Fig.2)
- (3) 外装ケースをクラフトテープで封じ、機種名、数量、日付を記入する。(Fig.3)
1 包装あたり製品 2000 個入り。正規包装状態での質量: 4.7kg (参考値)
Seal the packing box with kraft tape. Print the model No., Quantity, Date. (Fig.3)
2000pcs. / a packing box. Formal packaged mass: Approximately 4.7kg